

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛЬСТРОЙИНДУСТРИЯ»

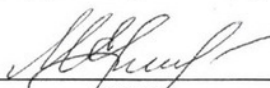
Юридический адрес: Республика Керачаево-Черкесская, р-н Зеленчуйский ул. Леонова 160- Т2

Почтовый адрес: 681010, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны, д. 28,

ИНН 2703054910 КПП 091201001, телефон (факс): (4217) 53-63-04, E-mail: dsi@dsi2000.ru

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченное лицо по охране труда
ООО «Дальстройиндустрия»


_____ М.Л. Ершова
«01» марта 2022 года

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор
ООО «Дальстройиндустрия»

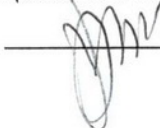

_____ А.А. Кузнецов
«01» марта 2022 года



**Инструкция по охране труда
для работы со средствами малой механизации
ИОТ-2-12/2022**

Разработал:

Специалист по охране труда

_____ Д.Г. Рыкова


г. Комсомольск-на-Амуре,
2022 год

1. Общие требования охраны труда

1.1. Перечень средств малой механизации, на работу с которыми распространяются требования настоящей Инструкции, представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень типов средств малой механизации, на работу с которыми распространяются требования Инструкции.

Наименование	Варианты исполнений
Пилы	С приводом от электродвигателя
	С приводом от ДВС
	Вибрационные
Циркулярные пилы	С приводом от электродвигателя
	С приводом от ДВС
Шпалоподбивочные блоки	С приводом от электродвигателя
	С приводом от ДВС
Шлифовальные машины	Портативные с электродвигателем
	С приводом от электродвигателя
Шлифовальные станки	С приводом от ДВС
	С приводом от электродвигателя
Сверлильные станки	С приводом от ДВС
	С приводом от электродвигателя
	Магнитные
Машины алмазного бурения	С приводом от ДВС
	С приводом от электродвигателя
Гильотины (станки по резке металла)	Гидравлические
	С приводом от ДВС
Дрели (ударные дрели)	С приводом от электродвигателя
	Портативные с электродвигателем
Перфораторы	С приводом от электродвигателя
	Портативные с электродвигателем
Электролопатки	Портативные с электродвигателем
	С приводом от электродвигателя
	Отбойные
Гайковерты	С приводом от электродвигателя
	С приводом от ДВС
Заточные станки (машины)	С приводом от электродвигателя
	Портативные с электродвигателем
Точильные станки	С приводом от электродвигателя
	Портативные с электродвигателем
Лобзики	С приводом от электродвигателя
	Портативные с электродвигателем
Рубанки	С приводом от электродвигателя
	Портативные с электродвигателем
Монтажные пистолеты	Портативные с электродвигателем
	С приводом от электродвигателя
Строительные пылесосы	Портативные с электродвигателем
	С приводом от электродвигателя
	С приводом от ДВС
Насосы	С приводом от электродвигателя
Мотопомпы	С приводом от ДВС
	С приводом от электродвигателя
Механизированные ключи шурупогаечные	Портативный от аккумулятора
	Портативные с приводом от ДВС
	С приводом от электродвигателя

	С приводом от ДВС
Штроборезы	Портативные с электродвигателем
	С приводом от электродвигателя
Сварочные аппараты	Плазменной резки
	Инверторы
Домкраты	До 12 тс
	От 12 тс до 18 тс
	Свыше 18 тс
Рихтовщики	Портативные с ручным насосом
	С приводом от ДВС
Пескоструйные аппараты	Пневматические
Генераторы (электростанции)	Бензиновые
	Дизельные
Компрессоры	С приводом от электродвигателя
	С приводом от ДВС
Газонокосилки	С приводом от электродвигателя
	С приводом от ДВС
Окрасочные аппараты	С приводом от электродвигателя
	Пневматические
Лебедки	С приводом от электродвигателя
Автомойки	С приводом от электродвигателя
Электроагрегаты	Бензиновые
	Дизельные

1.2. К работе со средствами малой механизации допускаются мужчины не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, противопожарный инструктаж, обучение, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, электробезопасности.

К работе с применением электроинструмента от передвижной электростанции допускаются работники, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, к работе по обслуживанию передвижной электростанции - группу по электробезопасности не ниже III.

1.3. Женщины в соответствии с [Перечнем](#) тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, не допускаются к работе со средствами малой механизации (при превышении установленных норм предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную).

1.4. Работники, выполняющие работы с использованием средств малой механизации, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными производственными факторами должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.

1.5. Для работников со средствами малой механизации назначается дополнительное обследование в соответствии с [перечнем](#) отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией.

1.6. Работники, выполняющие работы с использованием средств малой механизации должны знать:

правила внутреннего трудового распорядка;

безопасные методы и приемы выполнения поручаемой работы, правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы, и меры защиты от их воздействия;

правила нахождения на железнодорожных путях, маршруты служебных проходов по территории станции, структурного подразделения, негабаритные места;

правила оказания первой помощи пострадавшим;
место расположения аптечки или сумки с необходимыми медикаментами и перевязочными материалами;
требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности;
место расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей), типы и порядок приведения их в действие;
видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность движения поездов, знаки безопасности и порядок ограждения возникшего препятствия для движения поездов и места производства путевых работ;
требования настоящей Инструкции.

1.7. Работник, выполняющий работы с использованием средств малой механизации в объеме своих обязанностей должен пройти обучение и проверку знаний: должностной инструкции и других нормативных документов, устанавливающих его обязанности;
правил и инструкций по охране труда;
настоящей Инструкции.

1.8. При следовании на работу, с работы или передвижениях по территории железнодорожной станции (далее - станции), территории дистанции пути работник должен соблюдать следующие требования безопасности:
соблюдать требования знаков безопасности, видимых и звуковых сигналов;
следить за передвижением локомотивов, вагонов, грузоподъемных кранов, автомобилей и другого транспорта;
слушать объявления по громкоговорящей связи и сигналы оповещения.

1.9. При нахождении на железнодорожных путях работник должен соблюдать следующие требования безопасности:
проходить вдоль путей по обочине в стороне от пути или по обочине земляного полотна не ближе 2,5 м от крайнего рельса, обращая внимание на движущиеся по смежным путям локомотивы, вагоны и другой подвижной состав;
при невозможности прохода в стороне от пути или по обочине (в тоннелях, на мостах, при разливе рек, отсутствии обочин, во время снежных заносов и в других случаях) проход по пути допускается производить с соблюдением следующих требований безопасности:
на двухпутном и многопутном участке необходимо идти навстречу движению поездов в установленном направлении (правильному направлению движения), помня о возможности следования поездов и по неправильному направлению;
на многопутных участках и перегонах, оборудованных двусторонней автоблокировкой, для определения направления движения поездов следует ориентироваться по показаниям светофоров;

переходить пути под прямым углом, перешагивая через рельсы, не наступая на концы железобетонных шпал и масляные пятна на шпалах, и предварительно убедившись в том, что к месту перехода не приближается подвижной состав (локомотив, моторвагонный подвижной состав, вагоны), дрезина или другое транспортное средство;

при переходе пути, занятого стоящим подвижным составом, разрешается пользоваться переходными площадками вагонов, предварительно убедившись в исправности поручней, подножек и пола площадки. Прежде чем начать подъем на переходную площадку вагона, следует убедиться в отсутствии разрешающего показания светофора и звуковых сигналах, подаваемых локомотивом перед отправлением состава. Прежде чем сойти с переходной площадки вагона на междупутье необходимо осмотреть место схода и убедиться в исправности подножек, поручней, а также отсутствии движущегося по смежному пути подвижного состава, и нет ли на междупутье посторонних предметов, о которые можно споткнуться при сходе. При подъеме на переходную площадку вагона и сходе с нее необходимо держаться за поручни и располагаться лицом к вагону;

проходить между расцепленными вагонами, локомотивами и секциями локомотивов, если расстояние между их автосцепками не менее 10 м, при этом надо проходить посередине разрыва;

обходить группу вагонов или локомотивы, стоящие на пути, на расстоянии не менее 5 м от автосцепки;

обращать внимание на показания светофоров, звуковые сигналы и предупреждающие знаки;

при проходе мостов, тоннелей, мест, где снег расчищен траншеями, работники к моменту подхода поезда должны находиться в нишах, убежищах.

1.10. При нахождении на железнодорожных путях запрещается:

становиться или садиться на рельсы, концы шпал, балластную призму, электроприводы, путевые коробки и другие напольные устройства;

подниматься в вагон, дрезину, мотовоз, автотрису и другие подвижные единицы и сходить с них во время движения (до полной остановки);

находиться на подножках, лестницах и других наружных частях вагона, дрезины, мотовоза, автотрисы и других подвижных единиц при их движении;

переходить стрелки, оборудованные электрической централизацией, в местах расположения остяков и крестовин, ставить ногу между рамным рельсом и остяком, подвижным сердечником и усовиком, в желоб на стрелочном переводе;

переходить или перебегать через пути перед подвижным составом;

пролезать под стоящими вагонами, залезать на автосцепки или под них при переходе через пути, а также протаскивать под вагонами инструмент и материалы;

находиться на междупутье при следовании поездов по смежным путям;

находиться на территории железнодорожной станции, дистанции пути и других производственных подразделений в местах, отмеченных знаком "Осторожно! Негабаритное место", а также около этих мест при прохождении железнодорожного подвижного состава или специального самоходного подвижного состава;

передвигаться внутри рельсовой колеи в попутном направлении движения поездов на перегоне (на двухпутном участке);

выходить на соседний путь и переходить пути вблизи стоящего состава на расстоянии менее 5 метров с головы или хвоста состава;

работать на железнодорожном пути без сигнальных жилетов или в жилетах, не отвечающих своему назначению (без световозвращающих вставок и обозначения принадлежности работника к соответствующему структурному подразделению или подрядной организации);

стоять на тротуаре моста у перил вне площадки-убежища во время прохода поезда;

подниматься на крышу подвижного состава, находящегося под действующими устройствами контактной сети и воздушных линий.

1.11. Работник, выполняющий работу со средствами малой механизации, должен:

выполнять только входящую в его обязанности или порученную мастером (бригадиром) работу;

применять безопасные приемы выполнения работ;

содержать в исправном состоянии и чистоте приспособления, инструмент, инвентарь, спецодежду, спецобувь и другие СИЗ;

при работе в составе бригады следить за сигналами и распоряжениями мастера (бригадира) и выполнять его команды;

выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и надписей, объявлений по громкоговорящей связи, световых и звуковых сигналов, подаваемых машинистами локомотивов, моторвагонного подвижного состава, водителями специального самоходного подвижного состава, составителями поездов;

быть предельно внимательным в местах движения транспорта;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

соблюдать требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности.

При получении травмы, заболевании, ухудшении своего здоровья, в том числе проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления) работник должен прекратить работу, поставить в известность руководителя работ и обратиться за помощью в медпункт или ближайшее медицинское учреждение.

В случае получения травмы другим работником следует прекратить работу, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему и немедленно сообщить о несчастном случае руководителю работ или вышестоящему руководителю.

О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, работник должен немедленно известить руководителя работ или вышестоящего руководителя

1.12. Работнику, выполняющему работу со средствами малой механизации, запрещается: приступать к выполнению новой, не связанной с его прямыми обязанностями работе, без получения от мастера (бригадира) инструктажа о безопасных приемах ее выполнения;

приближаться к находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети и воздушных линий на расстояние ближе 2 м;

прикасаться к оборванным и оголенным проводам, контактам и другим токоведущим частям электрооборудования;

пользоваться средствами индивидуальной защиты с истекшим сроком их годности и испытаний;

наступать на электрические провода и кабели;

находиться на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

1.13. Во время работы на работника, выполняющего работы со средствами малой механизации, могут воздействовать следующие основные опасные и вредные производственные факторы:

движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенный уровень шума, вибрации, инфразвуковых колебаний и ультразвука на рабочем месте;

повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

повышенный уровень статического электричества;

повышенное давление масла в гидравлическом инструменте;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола);

токсические;

раздражающие;

канцерогенные;

физические перегрузки;

нервно-психические перегрузки.

1.14. При выполнении работ и нахождении на железнодорожных путях все работники, независимо от должности и профессии, должны быть одеты в сигнальные жилеты со световозвращающими полосами с нанесенными трафаретами, указывающими принадлежность работника к соответствующему структурному подразделению, при этом одежда не должна мешать движениям, пуговицы - застегнуты, в карманах не должно быть посторонних предметов с острыми концами, головной убор не должен ухудшать слышимость звуковых сигналов.

1.15. Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ должны быть исправны и соответствовать размеру и росту работника, а также характеру и условиям выполняемой им работы.

1.16. Работник не допускается к работе без спецодежды, спецобуви и других, необходимых по условиям работы СИЗ.

При использовании СИЗ работник обязан следить за их целостностью и исправностью на протяжении всего рабочего времени.

1.17. До начала работ с электрическим инструментом необходимо осмотреть и привести

в порядок спецодежду. Во время работы части спецодежды не должны касаться инструмента.

Работники, занятые на работах с использованием ручного пневматического инструмента ударного или вращательного действия, должны быть обеспечены рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони и защитными очками.

1.18. В целях обеспечения своевременной стирки и химчистки специальной одежды допускается выдавать два комплекта специальной одежды на удвоенный срок носки (порядок выдачи регламентируется распорядительным документом руководителя структурного подразделения).

Работники, занятые на работах, связанных с загрязнением, обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами.

В районах распространения гнуса, комаров, мошки работник с целью защиты от них должен обеспечиваться репеллентами (средствами защиты), имеющими санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в установленном порядке, а также противомоскитными сетками и спецодеждой, обеспечивающими защиту от укусов насекомых.

Работник, получающий СИЗ (противогаз, защитные очки, респиратор, каску защитную, наушники противошумные), при проведении первичного и повторных инструктажей по охране труда должен получить инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки работоспособности и исправности этих СИЗ, а также пройти тренировку по их применению.

1.19. Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены.

Принимать пищу следует в столовых или специально отведенных для этого помещениях, имеющих соответствующее оборудование, за исключением случаев работы на значительном удалении от помещений для приема пищи. Воду пить только кипяченую или бутилированную. Запрещается пользоваться водой для питья из случайных источников.

Перед едой необходимо тщательно вымыть руки водой с мылом или очищающими пастами, разрешенными к применению.

1.20. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.21. Работник, допустившие нарушение требований нормативных документов, содержащих требования охраны труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности, настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник, выполняющий работы со средствами малой механизации должен:

надеть спецодежду, спецобувь, сигнальный жилет и привести их в порядок (застегнуть на пуговицы обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было свисающих концов);

получить от руководителя работ целевой инструктаж о маршруте прохода к месту производства работ и обратно, ограждении места работ, безопасных приемах выполнения работ и порядке пропуска поездов, погодных условиях (туман, метель, дождь, повышенная или пониженная температура воздуха) и требованиях безопасности при данных погодных условиях с учетом местных особенностей, с записью в журнале регистрации инструктажей по охране труда;

проверить состояние инструмента, средств индивидуальной защиты (очки защитные или щиток защитный лицевой, респиратор, противогаз не должны иметь механических повреждений).

При осмотре противогаза необходимо проверить по штампу дату следующего его испытания и убедиться в исправности клапанов, отсутствии внешних повреждений маски, шланга и коробки.

Запрещается пользоваться противогазом с истекшим сроком испытания.

Работник, выполняющий работы со средствами малой механизации, не должен снимать

спецодежду, спецобувь и другие СИЗ в течение всего времени выполнения той работы, для которой они предусмотрены.

Не допускается носить спецодежду расстегнутой и с подвернутыми рукавами.

2.2. Требования к подготовке средств малой механизации перед началом работы:

прежде чем приступить к работе со средствами малой механизации необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и убедиться, что все понятно.

перед началом работ работник обязан осмотреть и проверить техническое состояние средств малой механизации. Для этого работник обязан:

убедиться по имеющейся табличке, что срок очередного технического освидетельствования этого средства малой механизации не просрочен (в случае, если к этому средству малой механизации таковое требование установлено), знаки и наклейки должны быть хорошо видны;

осмотреть металлоконструкции средств малой механизации и убедиться в отсутствии видимых повреждений на узлах и механизмах;

очистить при необходимости средство малой механизации от загрязнений, а при наличии снежного покрова и обледенения - от снега и льда;

убедиться в целостности, отсутствии повреждений на изоляции питающих средств малой механизации электропроводов;

перед запуском произвести осмотр двигателя, убедиться, что он исправен;

убедиться в герметичности топливной и масляной систем двигателя средств малой механизации;

проверить наличие топлива в баке, при необходимости произвести дозаправку средств малой механизации топливом, установленной инструкцией по эксплуатации марки;

проверить уровень масла, в случае необходимости долить или заменить масло установленной инструкцией по эксплуатации марки;

проверить исправность защитных кожухов средств малой механизации;

проверить исправность осветительных приборов (в случае, если они предусмотрены по конструкции средств малой механизации);

проверить исправность инструмента и приспособлений, необходимых для работы;

проверить исправность рукояток управления передвижением средств малой механизации;

проверить затяжку гаек и болтов, подтянуть в случае необходимости;

проверить функционирование всех узлов, механизмов и гидроинструмента средств малой механизации;

проверить исправность огнетушителя (если его наличие на рабочем месте предусмотрено инструкцией по эксплуатации средств малой механизации);

в зимнее время необходимо произвести несколько циклов рабочих движений средств малой механизации вхолостую.

2.3. Запрещается эксплуатация средств малой механизации, если при подготовке средств малой механизации работником выявлено:

непроведение очередного технического обслуживания средств малой механизации (в случае, если к этому средству малой механизации таковое требование будет установлено);

непроведение периодической проверки переносных и передвижных электроприемников;

нарушение герметичности топливной или масляной систем двигателя;

нарушение герметичности гидравлической системы машины;

нарушение целостности питающего электропровода или его изоляции;

наличие уровня масла в баке гидросистемы ниже допустимого;

отсутствие защитных кожухов или нарушение их крепления;

неисправность осветительных приборов (в случае, если они предусмотрены конструкцией);

наличие неисправных рукояток управления передвижением не функционируют;

наличие трещин и деформаций в металлоконструкциях машины, инструмента и приспособлений;

отсутствует или непригодность к использованию огнетушителя (если его наличие на рабочем месте предусмотрено инструкцией по эксплуатации средств малой механизации);

наличие постороннего шума при работе двигателя или гидравлической системы.

2.4. Запрещено выполнять работы с использованием неисправных средств малой механизации. Обо всех выявленных неисправностях инструмента и средств индивидуальной защиты работник, выполняющий работы со средствами малой механизации, должен сообщить мастеру (бригадиру), выявленные неисправности отражаются в ведомости несоответствий согласно Методике по организации комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда в путевом хозяйстве.

Работа неисправным инструментом запрещается.

2.5. Требования безопасности при транспортировке средств малой механизации к месту выполнения работ:

транспортировку средств малой механизации необходимо проводить, удостоверившись, что они находятся в отключенном состоянии.

перед транспортировкой средств малой механизации охладить двигатель, слить топливо из топливного бака и закрепить инструмент, если топливо остается в топливном баке, необходимо закрепить инструмент таким образом, чтобы исключить утечку топлива.

транспортировку средств малой механизации необходимо проводить таким образом, чтобы не было риска контакта подтеков или паров с искрами или открытым огнем. Топливо всегда следует хранить и транспортировать в специальных емкостях, предназначенных для этой цели.

при переносе инструмента запрещается держать его за рабочие части.

2.6. Порядок проверки исправности сигнальных принадлежностей, оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации и других устройств:

2.6.1. Перед работой с использованием оборудования работнику необходимо:

произвести внешний осмотр оборудования;

проверить оборудование на наличие трещин и деформаций;

убедиться в надежности и исправности ограждений, обеспечивающих безопасность работ при использовании оборудования;

проверить комплектность и надежность крепления деталей оборудования;

проверить исправность кабеля и штепсельной вилки, изоляции, защитных кожухов и их исправность;

проверить четкость работы выключателя и работы оборудования на холостом ходу.

2.6.2. Перед работой с использованием приспособлений и инструмента работнику необходимо:

произвести внешний осмотр приспособлений и инструмента;

перед работой с использованием гидрофицированного инструмента (костылезабивщики, костылевыдергиватели и др.) работнику необходимо проверить наличие и уровень масла в баке гидросистемы, герметичность бака, гидрораспределителя и шлангов, убедиться в отсутствии надрезов или повреждений шлангов, исправности контрольно-измерительных приборов (манометра, предохранительного клапана), исправности гидростанции;

перед работой с использованием ручного электрифицированного инструмента проверить комплектность и надежность крепления деталей, исправность кабеля, штепсельной вилки, изоляции, защитных кожухов, четкость работы выключателя и работы инструмента на холостом ходу в течение 1 минуты;

тщательно проверить надежность насадки рукояток инструментов;

надежность крепления рабочего исполнительного инструмента: сверл и др.;

убедиться в отсутствии зазубрин и наплывов металла ударной части поверхности приспособлений и инструмента.

2.7. Следовать к месту проведения работ и обратно по обочине земляного полотна на расстоянии не менее 2,5 м.

3. Требования охраны труда во время работы со средствами малой механизации

3.1. Общие требования

3.1.1. В холодное время года работник должен носить теплую одежду и обувь, а при сильных морозах до выхода на открытый воздух смазать открытые части тела кремом на безводной основе от обморожения.

При работе на открытом воздухе в зимнее время при низких температурах следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей.

Во избежание обморожения при сильных морозах нельзя прикасаться голыми руками к металлическим предметам и деталям (рельсам, креплениям, инструменту).

При работе в районах, где сезонно наблюдается массовый лет кровососущих и жалящих насекомых (комары, мошка, слепни, оводы, иксодовые клещи и др.), работникам выдаются защитные средства от насекомых (кремы, мази, пасты, спреи, аэрозоли) с учетом сезонной специфики региона.

3.1.2. Запрещается использование мобильных телефонов или других портативных мультимедийных устройств, а также наушников во время следования к месту работ и обратно и во время работы.

Переговоры по личным мобильным телефонам допускаются только во время перерывов в работе и нахождения работника на расстоянии не менее 3 м от крайнего рельса при скорости движения до 140 км/ч и не менее 6 м при следовании пассажирского поезда со скоростью более 140 км/ч.

Пользоваться личными мобильными телефонами разрешается только в случаях крайней необходимости, связанных с:

- обеспечением безопасности движения;
- предотвращением террористических и противоправных действий;
- несчастными случаями с работниками и/или гражданами.

3.1.3. При обнаружении (визуальном или звуковом) приближающегося поезда работник должен отойти на обочину от крайнего рельса пути на следующие расстояния не менее 5 метров

3.1.4. Производство работ на пути, расположенного рядом с тем, по которому ожидается проследование высокоскоростного или скоростного поезда должен быть прекращен, и работник должен отойти на обочину этого пути на расстояние не менее 5 метров от крайнего рельса за 10 минут до его прохода.

Запрещается нахождение работников на междупутье при пропуске высокоскоростного и скоростного поездов на перегонах, расположенных на совмещенном земляном полотне.

3.1.5. После прохода поезда перед выходом на путь необходимо убедиться в том, что ни с одной, ни с другой стороны не идет поезд, локомотив или другая подвижная единица.

3.1.6. На время перерыва в работе работник должен сойти с железнодорожного пути на безопасное расстояние согласно п. 3.1.3, 3.1.4 настоящей Инструкции. Запрещается садиться на рельсы, концы шпал, балластную призму, внутри рельсовой колеи, в междупутье, а также на стеллажи километрового запаса рельсов.

3.1.7. Во избежание поражения молнией с приближением грозы необходимо прекратить работу и уйти с пути. Нельзя прятаться под деревьями, прислоняться к их стволам, а также подходить к молниеотводам или высоким одиночным предметам (столбам, деревьям) на расстоянии менее 10 м. Опасно находиться во время грозы на возвышенных местах, открытых равнинах. Во время грозы рекомендуется укрываться в закрытых помещениях, а при удаленности от них - в небольших углублениях на склонах холмов или откосах насыпей или выемок.

При грозе нельзя держать при себе или нести инструмент и другие металлические предметы.

3.1.8. При выполнении работы следует располагаться лицом в сторону ожидаемого поезда.

3.2. Требования охраны труда при работе с механизированным инструментом

3.2.1. Использование средств малой механизации разрешается только по назначению, предусмотренному эксплуатационной документацией.

3.2.2. Во время работы со средствами малой механизации принимайте устойчивую позу и соблюдайте безопасное положение, чтобы не поскользнуться и не упасть.

3.2.3. Запрещается любым образом изменять конструкцию средств малой механизации.

3.2.4. При выполнении работ со средствами малой механизации необходимо прочно закреплять обрабатываемые детали; при распиливании рельса или сверлении отверстий в нем

рельсорезный или рельсосверлильный станки должны надежно закрепляться на рельсе при помощи скобы.

3.2.5. При выполнении работ со средствами малой механизации запрещается прикасаться к подвижным частям оборудования руками или другими частями тела; запрещается очищать рабочие поверхности оборудования (сверло, ножовочное полотно) до полной их остановки, а также удалять руками металлические опилки с обрабатываемых деталей.

3.2.6. При выполнении работ со средствами малой механизации запрещается носить свободную одежду или ювелирные украшения, при работе вне помещений рекомендуется использовать обувь с противоскользящим покрытием, длинные волосы необходимо закрывать с помощью предусмотренных головных уборов; необходимо использовать СИЗ (предохранительные очки, защитные наушники, маска для лица или противопылевые респираторы, защитные перчатки).

3.2.7. Необходимо в обязательном порядке останавливать двигатель и отключать средства малой механизации перед:

любыми подъемно-транспортными операциями;

любыми операциями по смене рабочих органов или ключей;

любыми операциями с топливом и маслами (заправка, контроль уровня и т.д.);

любыми операциями по ремонту, техническому обслуживанию и очистке.

3.2.8. Запрещается располагаться у средств малой механизации со стороны выброса материала; находиться в плоскости вращения круга рельсошлифовального станка; шлифовальные круги должны быть заключены в прочные кожуха, работа без кожуха запрещается.

3.2.9. Запрещается передавать и принимать какие-либо предметы через работающее средство малой механизации.

3.2.10. В случае заклинивания режущего инструмента обрабатываемой деталью немедленно выключить инструмент и только после этого устранить неисправность.

3.2.11. Запрещается останавливать средства малой механизации путем надавливания материала на работающую поверхность.

3.2.12. Регулировку средств малой механизации разрешается производить после полной остановки и выключения.

3.2.13. При работе с путевыми электрическими инструментами подсоединение и отсоединение кабельной вилки к сети необходимо производить только при выключенном переключателе на средстве малой механизации.

3.2.14. Корпус электрического инструмента при работе должен быть соединен с нулевым выходом передвижной электростанции через четвертую жилу подводящего и магистрального кабелей. Работа электрическим инструментом допускается только с четырехжильным кабелем. При необходимости укладки магистрального кабеля через путь его нужно пропускать между шпалами под рельсы.

3.2.15. Во время работы средств малой механизации запрещается заправлять его горючим, касаться токоведущих частей, разводить вблизи огонь и курить.

3.2.16. В случае продолжительной работы с механизированным электроинструментом время от времени делать перерывы, для избегания онемения пальцев, вызываемых вибрацией.

При работе с электрошпалоподбойками необходимо обеспечивать чередование работников, эксплуатирующих их.

3.2.17. Запрещается подвергать средства малой механизации, работающих от электроэнергии, воздействию дождя, использовать их в сырых и влажных местах.

3.2.18. Запрещается использовать средства малой механизации, работающих от электроэнергии, в присутствии горючих жидкостей или газов.

3.2.19. Запрещается тянуть кабель для его отключения от розетки питания; кабель должен располагаться вдали от источников тепла, масла и острых углов; не допускать петления и перекручивания кабеля.

3.2.20. Необходимо избегать возможности непредусмотренного включения средств малой механизации, необходимо убедиться, что переключатель установлен в положение "выкл." при подключении к розетке электропитания.

3.2.21. При работе с электросварочным агрегатом следует выполнять работы с

применением двух проводов. Для этого свариваемое изделие необходимо соединять с источником тока специальным обратным проводом. Запрещается использовать в качестве обратного провода случайные металлические предметы: металлические стержни, листы железа, а также провода сети заземления, газовые и водопроводные трубы, металлические конструкции зданий, технологическое оборудование и т.п.

3.2.22. При выполнении работ со средствами малой механизации запрещается прокладывать сварочный кабель совместно с газосварочными шлангами и трубопроводами, находящимися под давлением или при высокой температуре, а также вблизи кислородных баллонов и ацетиленовых генераторов.

3.2.23. При переноске (перемещении) электросварочных проводов запрещается волочить их по земле или перекрытию. Необходимо предварительно свертывать их в бухту.

3.2.24. Для избегания разбрызгивания расплавленного металла потребовать, чтобы место сварки на изделии было хорошо очищено от краски, масла, окалины, грязи и высушено, или сделать это самому. Протирать детали бензином, керосином непосредственно перед сваркой запрещается.

3.2.25. При резке крупных деталей, металлического лома применять надежные и прочные упоры, подставки и другие приспособления для предотвращения падения отрезанной части на ноги.

3.2.26. В случае необходимости разрушения аварийного клапана разгонщиков рельсовых стыковых зазоров с ручным насосом запрещается нахождение работников в зоне действия струи масла из разрушенного клапана.

3.2.27. При работе с механизированным инструментом с приводом от двигателя внутреннего сгорания следует принимать меры предосторожности для уменьшения риска возникновения пожара, должны соблюдаться следующие требования:

крышки топливного бака инструмента должны быть плотно закрыты;

заправка топливного бака должна производиться с применением воронки, во время заправки запрещается курить; запрещается выполнять заправку вблизи открытых источников огня; заправка должна производиться в местах, обеспеченных надлежащей вентиляцией;

давление паров внутри топливного бака может увеличиваться, для уменьшения рисков получения ожогов или других травм в результате выходящих паров и дымов, крышку топливного бака необходимо снимать так, чтобы имеющееся в баке избыточное давление стравливалось медленно. Снятие крышки топливного бака при работающем двигателе запрещено;

перед запуском двигателя на топливном баке и корпусе инструмента необходимо удалить бензиновые подтеки с помощью ветоши;

запрещается перемещение инструмента на другое место работы при работающем двигателе.

3.2.28. При эксплуатации бензиновых электроагрегатов запрещается:

наматывать пусковой шнур на руку в процессе запуска двигателя;

охлаждать двигатель водой;

эксплуатировать двигатель без пробки заливной горловины топливного бака;

работать с генератором в закрытых помещениях. При работе двигателя выделяется монооксид углерода и другие вредные газы, опасные для здоровья. При вынужденной работе в помещении необходимо обеспечить генератору соответствующую вентиляцию;

курение возле заправленного бака;

ставить посторонние предметы на агрегат;

самостоятельное изменение выхлопного тракта двигателя электроагрегата, а также самостоятельно изменять конструкцию топливной системы (устанавливать любые дополнительные топливные баки, топливные фильтры, шланги, краники, электромагнитные запоры, насосы и т.п., переделывать двигатель для работы на газообразном топливе);

работать с открытой крышкой блока управления и снятым кожухом генератора;

работать с неисправной изоляцией электрической части.

3.2.29. Шлифовальный круг рельсошлифовального станка должен быть испытан и заключен в стальной кожух. Запрещается работать рельсошлифовальным станком с неиспытанным кругом, без спецодежды и защитных очков.

3.2.30. При работе со средствами малой механизации с приводом от электродвигателя и от двигателя внутреннего сгорания должно быть обеспечено наличие средств пожаротушения.

3.2.31. При работе с ручным пневматическим инструментом с индивидуальным приводом пусковое устройство ручного пневматического инструмента должно обеспечивать автоматическое перекрытие воздушного впускного клапана при снятии давления, создаваемого рукой оператора, быть размещено в удобном месте и так, чтобы до минимума снижалась опасность случайного пуска. Необходимо следить за тем, чтобы выхлопы отработавшего сжатого воздуха не обдували руки работника и не производились в зоне дыхания работника, чтобы инструмент не работал на холостом ходу.

3.2.32. Ручной пневматический ударный инструмент должен быть снабжен предохранительной защелкой или замком для предотвращения случайного выпадения рабочего инструмента из гильзы.

3.2.33. При эксплуатации ручного пневматического инструмента должны выполняться следующие требования:

инструмент должен применяться по назначению, указанному в паспорте и инструкции завода-изготовителя;

работы с инструментом должны производиться при устойчивом положении работника;

подача воздуха должна осуществляться после установки инструмента в рабочее положение;

при выдаче инструмента в работу должна проводиться проверка комплектности; затяжки винтов, крепящих отдельные узлы и детали; наличия и чистоты сетки фильтра и соединительного штуцера; исправности редуктора;

подключение рукавов к инструменту и к воздухопроводу, соединение рукавов между собой должно производиться с помощью штуцеров и ниппелей с исправной резьбой, а для крепления штуцеров к рукавам должны применяться кольца или стяжные хомуты. Применение скрутки из проволоки не допускается;

присоединение (отсоединение) рукавов к воздухопроводу и инструменту должно производиться при закрытых запорных вентилях, установленных на воздухоборниках или отводах от основного воздухоборника;

при перерывах в работе или при неисправностях необходимо отключить подачу воздуха к инструменту, перекрыть воздушный вентиль;

перед началом работы необходимо проверить исправность инструмента на холостом ходу в течение 1 минуты, безотказность работы пускового клапана;

надзор за техническим состоянием инструмента, за его обслуживанием, ремонтом, смазкой, регулировкой и контроль за параметрами шума и вибрации должен осуществлять специально выделенный для этого работник.

3.2.34. При работе с ручным пневматическим инструментом не допускается:

держат инструмент за рабочую часть или за рукав;

присоединять и разъединять рукава до прекращения подачи в них воздуха;

прокладывать рукава через проходы, проезды и дороги, в местах складирования материалов, скручивать и перегибать их;

крепить соединения рукавов проволокой и устранять утечку воздуха путем забивки клина под хомутик;

присоединять инструмент к магистрали сжатого воздуха непосредственно через рукав без применения вентиля;

прекращать подачу воздуха путем переламывания рукава;

применять рукава с дефектами, а также выполнять подмотку из изоляционной ленты и других материалов;

работать с приставных лестниц, а также одновременно в двух или более ярусах по одной вертикали без соответствующих предохранительных устройств.

3.2.35. При подъемке грузов домкратами запрещается подсовывать руки и ноги под поднятый груз.

3.2.36. Необходимо осуществлять надлежащий уход за средствами малой механизации:

содержать режущие инструменты заточенными и чистыми;

соблюдать инструкции по смазке и замене принадлежностей;

следить за тем, чтобы рукоятка была сухой, чистой, и чтобы на ней не было масла или смазки.

3.2.37. Запрещается одновременно эксплуатировать несколько средств малой механизации на одной вертикали, так как вследствие возможного падения вниз обрезков материала или расплавленного металла могут произойти несчастные случаи.

3.2.38. Необходимо выключать станок при оставлении рабочего места даже на короткое время, заблокировать станок в выключенном положении.

3.2.39. Незамедлительно сообщить руководителю работ обо всех замеченных во время работы неисправностях на рабочем месте и в оборудовании, без его указания работу не возобновлять.

3.3. Требования охраны труда при работе с передвижными электростанциями

3.3.1. В случае использования в качестве источника питания для средств малой механизации электрическую энергию передвижной электростанции ее необходимо располагать на месте проведения работ следующим образом. Для обеспечения возможности ее быстрого снятия на обочину земляного полотна и ухода работников с пути при приближении подвижного состава, перемещение ее по фронту работ на двухпутном участке следует производить по наружной рельсовой нити, а на однопутном - по наиболее удобной рельсовой нити с 1 ограждением сигналами остановки.

Распределительные коробки магистрального кабеля электростанции должны размещаться на легких тележках, перемещаемых по рельсам.

3.3.2. Передвижная электростанция должна устанавливаться на обочине земляного полотна на расстоянии не менее 2 м от крайнего рельса.

3.3.3. Корпус передвижной электростанции необходимо заземлять специальным устройством, забиваемым в грунт на глубину не менее 1 м на расстоянии не менее 2 м от ближайшего рельса. В качестве заземлителя допускается использовать металлические трубы диаметром 40 - 50 мм или металлические стержни диаметром не менее 16 мм и длиной не менее 1,5 м.

В качестве соединителя между корпусом переносной электростанции и заземлителем должен использоваться гибкий медный неизолированный провод сечением не менее 4 мм.

3.3.4. По мере перемещения электростанции магистральный кабель необходимо переносить и укладывать в сухих местах без скручивания.

При необходимости пересечения железнодорожного пути магистральный кабель следует прокладывать в шпальных ящиках железнодорожного пути под подошвами рельсов.

3.3.5. При переходе с электроинструментом с одного места работ на другое и при каждом, даже кратковременном, перерыве в работе напряжение в магистральном кабеле должно быть снято, электрический инструмент выключен и, кроме этого, при перерыве в работе убран за пределы габарита подвижного состава.

Перед пропуском подвижного состава по пути, на котором производятся работы, или по соседнему пути напряжение в магистральном кабеле также должно быть снято.

3.3.6. Работник должен немедленно отключить электрический инструмент, если почувствует хотя бы слабое воздействие тока, и сообщить об этом руководителю работ.

3.4. Требования охраны труда по безопасному обращению с используемыми в работе материалами, веществами, заготовками, полуфабрикатами

3.4.1. Хранение материалов, заготовок, иной продукции, необходимой для выполнения работ с использованием средств малой механизации на месте организации работ должно предусматривать применение способов, исключающих возникновение опасных и вредных производственных факторов. Хранение должно производиться в зависимости от вида груза с учетом его габаритов, веса, устойчивости и др. параметров.

3.4.2. Хранение материалов, изделий, заготовок и полуфабрикатов должно производиться на специально отведенных для этой цели местах и не должно стеснять или загромождать проезды, проходы и зоны обслуживания производственного оборудования, механизмов, рабочих мест и т.д.

3.4.3. Хранить и оставлять легковоспламеняющихся и огнеопасных вещества и

материалы на рабочем месте после работы запрещается. Хранить и ставить тару с указанными веществами и материалами вблизи отопительных и электротехнических устройств и нагретых предметов запрещается.

3.4.4. Крышки емкостей для хранения бензина должны быть плотно закрыты, а сами емкости удалены на расстояние не менее 5 м от источника открытого огня, мест проведения работ с использованием механизированного инструмента с двигателем внутреннего сгорания и рельсошлифовальных (рельсорезных) станков, и не менее 10 м - от места проведения огневых (электро-, газосварочных) работ.

3.5. Требования охраны труда по безопасному содержанию рабочего места

3.5.1. На рабочем месте, на протяжении всего времени проведения работ, не должно находиться никаких посторонних предметов, не имеющих отношение к предмету и процессу труда. Образующие отходы производства (обрезки, куски, остатки материалов, использованная ветошь и т.п.) должны немедленно удаляться из зоны проведения работ в специально оборудованные места, не допуская захламления территории.

3.5.2. На рабочем месте, на протяжении всего времени проведения работ, не должны присутствовать посторонние лица, не имеющие отношение к выполняемым работам. В случае их появления исполнитель работ обязан приостановить работы, предпринять меры для удаления посторонних, поставить в известность об этом свое непосредственное руководство.

3.5.3. Работник со средством малой механизации на протяжении всего времени проведения работ обязан следить за тем, чтобы состояние рабочего места соответствовало требованиям безопасности и факторам окружающей среды. При резком изменении погодных условий или их последствий (повысилась скорость ветра, пошел дождь, снегопад, образовались оползни, размывы, создалась угроза схода лавин и т.п.) работник обязан предпринять все зависящие от него меры для содержания рабочего места в безопасном состоянии. В случае невозможности этого, он обязан прекратить работы со средством малой механизации и сообщить об этом своему руководству.

3.5.4. Работник со средством малой механизации на протяжении всего времени проведения работ обязан следить за наличием и состоянием установленного ограждения рабочего места.

3.5.5. Запрещается разведение огня вблизи них и емкостей для хранения бензина.

3.5.6. Курить на рабочем месте допускается только в специально отведенных для этого местах.

3.6. Требования охраны труда при действиях, направленных на предотвращение аварийных ситуаций

3.6.1. При выполнении трудовых действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций, оползней, размывов, снежных лавин, карста, скальных обвалов и других природных явлений, работник со средством малой механизации руководствуется требованиями настоящей инструкции и указаниями непосредственного руководителя.

3.6.2. Работник со средством малой механизации при совершении действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций, обязан:

предпринять все зависящие от него меры для сохранения собственного здоровья и жизни, и жизни людей, оказавшихся в зоне возможного возникновения аварийной ситуации;

поставить в известность свое руководство о возможном возникновении аварийной ситуации;

предпринять все зависящие от него меры по обеспечению сохранности СММ и других приспособлений, полученных им для выполнения своих трудовых функций.

3.7. Меры безопасности при работе со средствами малой механизации на высоте

3.7.1. При работе на высоте необходимо использовать платформу или леса. Устанавливать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. не допускается. Не допускается работать со средствами малой механизации на переносных лестницах и стремянках.

3.7.2. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент,

инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника и т.п.).

3.7.3. Запрещается эксплуатация средств малой механизации выше высоты плеч.

3.7.4. Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы, инструмент и другие мелкие предметы, находящиеся на высокорасположенном рабочем месте, должны быть закреплены или убраны во избежание возможного их падения.

3.7.5. При усилении ветра, ухудшении видимости из-за темноты или тумана, приближении грозы или проявлении гололеда выполнение работ на высоте должно быть прекращено.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Во время производства работ могут произойти или возникнуть следующие аварии и аварийные ситуации:

обрыв контактного провода или провода воздушной линии электропередачи;

разлив или рассыпание опасных и вредных веществ;

загромождение пути обвалом или отдельными обломками скального грунта на скально-обвальных участках железной дороги;

возгорание используемого средства малой механизации;

самопроизвольное опускание или падение груза.

4.2. При возникновении аварийной ситуации работник должен прекратить работу, немедленно сообщить о случившемся мастеру (бригадиру) и принять меры по предупреждению несчастных случаев или устранению возникшей аварийной ситуации.

4.3. При нарушении целостности верхнего строения пути, могущем привести к сходу подвижного состава с рельсов, работник должен оградить место аварии сигналами остановки и сообщить об этом дежурному по станции, мастеру (бригадиру).

4.4. На электрифицированных участках при наличии сквозного поперечного излома рельса запрещается прикасаться руками или каким-либо инструментом к рельсу одновременно по обе стороны от излома до установки продольной или поперечных перемычек.

4.5. В случае работник должен:

используя имеющиеся средства связи немедленно сообщить мастеру (бригадиру), а также, по возможности, в пожарную охрану, указав точное место возникновения пожара;

оповестить окружающих и, при необходимости, вывести их из опасной зоны;

при необходимости, оградить путь на подходе к месту пожара сигналами остановки;

при наличии первичных средств пожаротушения приступить к ликвидации пожара.

4.6. При обнаружении оборванного провода контактной сети, волновода или провода воздушной линии электропередачи, а также свисающих с него посторонних предметов, необходимо принять меры к ограждению этого опасного места и сообщить об этом дежурному по станции, на ближайший дежурный пункт района контактной сети или района электроснабжения, или, по возможности, поезвному диспетчеру и энергодиспетчеру.

Запрещается подходить ближе 8 м к оборванным проводам контактной сети, волновода, воздушной линии электропередачи, а также прикасаться чем-либо к ним и находящимся на них посторонним предметам независимо от того, касаются или не касаются они земли или заземленных конструкций.

Оказавшись на расстоянии менее 8 м от лежащего на земле оборванного провода, для предотвращения попадания под шаговое напряжение, следует выходить из опасной зоны, передвигая ступни ног по земле и не отрывая их одну от другой.

До прибытия бригады района контактной сети (района электроснабжения) следует оградить место обрыва и следить за тем, чтобы никто не приближался к оборванному проводу ближе 8 м. В случае, если оборванные провода или другие элементы контактной сети и воздушной линии электропередачи выходят за габарит приближения строений и могут быть задеты при проходе поезда, необходимо это место оградить сигналами остановки.

4.7. При разливе или рассыпании опасных и вредных веществ работник должен

сообщить об этом мастеру (бригадиру). Приступать к работам по ликвидации аварии можно только после получения необходимых средств индивидуальной защиты, целевого инструктажа о мерах безопасности при выполнении работ и разрешения руководителя работ.

4.8. При попадании кого-либо из работников в снежную лавину другой работник должен: проследить за направлением падения пострадавшего, чтобы определить место его поисков;

сообщить о случившемся по имеющимся средствам связи мастеру (бригадиру) или диспетчеру дистанции пути и немедленно приступить к спасательным работам;

после обнаружения и осмотра пострадавшего сообщить мастеру (бригадиру) или диспетчеру дистанции пути, а также, по возможности, в ближайшее медицинское учреждение о полученных пострадавшим травмах и приступить к оказанию ему первой помощи.

4.9. При попадании в снежную лавину следует:

проследить за направлением падения пострадавшего, чтобы определить место его поисков;

по команде руководителя работ приступить к спасательным работам;

при обнаружении пострадавшего оказать ему первую помощь.

4.10. В случае возгорания средства малой механизации работнику незамедлительно необходимо:

остановить двигатель;

отключить электрическую энергию;

принять все необходимые меры для эвакуации людей, оказать при необходимости первую медицинскую (доврачебную) помощь;

сообщить об аварийной ситуации в службу пожарной охраны, а также руководителю и далее приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.11. В случае самопроизвольного опускания груза или его падения работник незамедлительно должен:

остановить эксплуатацию применяемого средства малой механизации, подачу к нему электроэнергии и т.п.

сообщить об аварийной ситуации руководителю или ответственному за выполнение работ и незамедлительно приступить к выполнению его указаний по устранению возникшей аварийной ситуации и предупреждению возможных несчастных случаев.

4.12. Приступать к продолжению работ можно только после того, как причина аварийной ситуации полностью устранена и от непосредственного руководителя получено соответствующее разрешение.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. По окончании работ работник обязан:

отключить средство малой механизации от источника энергии;

проверить рабочую зону на предмет возможных возгораний;

привести в соответствующий вид свое рабочее место, а именно: очистить от загрязнения и убрать инструменты, приспособления, сигнальные принадлежности и инвентарь в специально предназначенные для этого места; удалить строительный мусор и посторонние предметы с проходов; собрать использованные протирочные материалы и положить их в специальные герметичные металлические ящики;

убедиться в соответствии рабочего места требованиям по его безопасной эксплуатации; в случае невозможности приведения средства малой механизации или рабочего места в это соответствие, доложить об этом своему руководству.

5.2. Обо всех недостатках и неполадках средств малой механизации, замеченных в ходе проведения работ, и о принятых мерах к их устранению работник должен:

сообщить своему руководителю;

убедиться в том, что руководитель услышал замечание;

в случае невозможности по каким-либо причинам довести замечание непосредственно до своего руководителя, а сам характер выявленного недостатка или неполадки реально может создать угрозу здоровью работников или нормальному функционированию железной дороги, довести эту информацию до вышестоящего руководства;

зафиксировать суть выявленных в ходе проведения работ недостатков и неполадок в технической документации, предусмотренной для конкретного рабочего места.

5.3. Загрязненную и неисправную спецодежду работник, при необходимости, должен сдать в стирку, химчистку или ремонт.

5.4. После работы работники должны вымыть загрязненные участки тела теплой водой с мылом или принять душ.

Не допускается применение керосина или других токсичных нефтепродуктов для очистки кожного покрова и средств индивидуальной защиты.